

Montageanleitung

Unterbauleuchte Funktion Pro mit und ohne Steckdosen

wipo
Elektrotechnik
Lichttechnik

Zum Befestigen an Schrank, Vitrine, Zwischenboden usw.
Vor der Montage ist zu beachten :
- nur für trockene, geschlossene Innenräume
- nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden

Spannung : 230/240V~ / 50Hz
Leuchtmittel : T5
Leistung : 14, 21 und 28W
Leistung Steckdosen : 230/240V~ / 16A




Montage nur durch eine Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften !

MONTAGE:


Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

Vor Montage der Leuchte die Plexiabdeckung (siehe Abb.) vorsichtig entfernen.

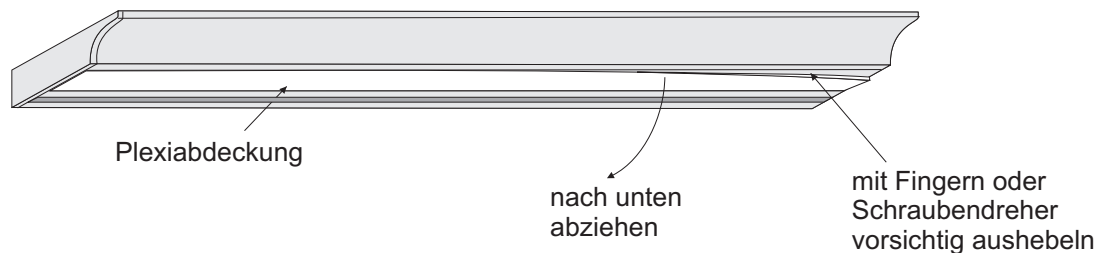

Jetzt sind die beiden Befestigungslöcher im Boden sichtbar. Leuchte an gewünschte Position halten, Löcher anzeichnen und evtl. vorbohren. Die Leuchte mit für die Befestigungsfläche passenden Schrauben befestigen und auf festen Sitz achten.

Nun die Plexiabdeckung wieder aufbringen. Dazu die Abdeckung auf einer Längsseite der Leuchte einsetzen und dann die andere Seite ebenfalls eindrücken.

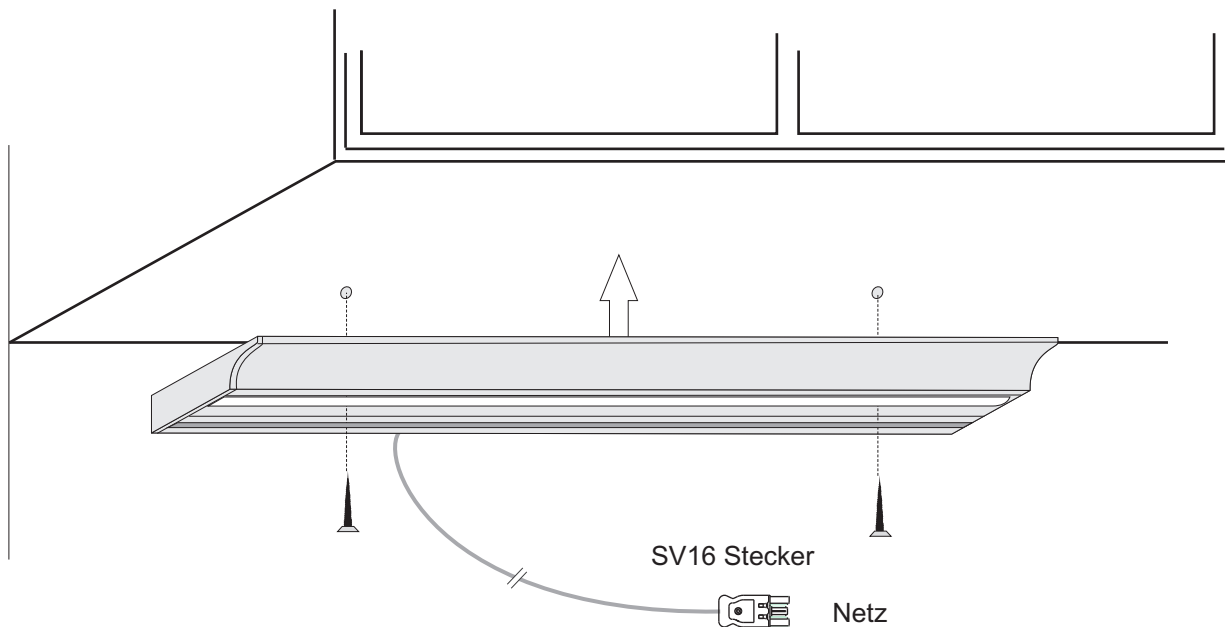


Nach dem Einstecken des Netzsteckers ist die Leuchte betriebsbereit und kann mit dem eingebauten Schalter geschaltet werden.

Leuchtmittelwechsel:

Nur spannungsfrei durchführen !

Plexiabdeckung wie oben beschrieben abnehmen. Defekte Röhre durch kurze Drehung aus der Fassung nehmen. Neues Leuchtmittel (Typ und Wattage beachten) in Fassung einsetzen und durch leichte Drehung wieder arretieren. Plexiabdeckung wieder anbringen und Leuchte mit dem Netz verbinden.

Zur Ergänzung der Leuchte gibt es eine Zweifach-Steckdose, die unmittelbar neben die Leuchte montiert werden kann. Auf festen Sitz achten.
Steckdoseneinheit erst nach der Montage mit dem Netz verbinden.

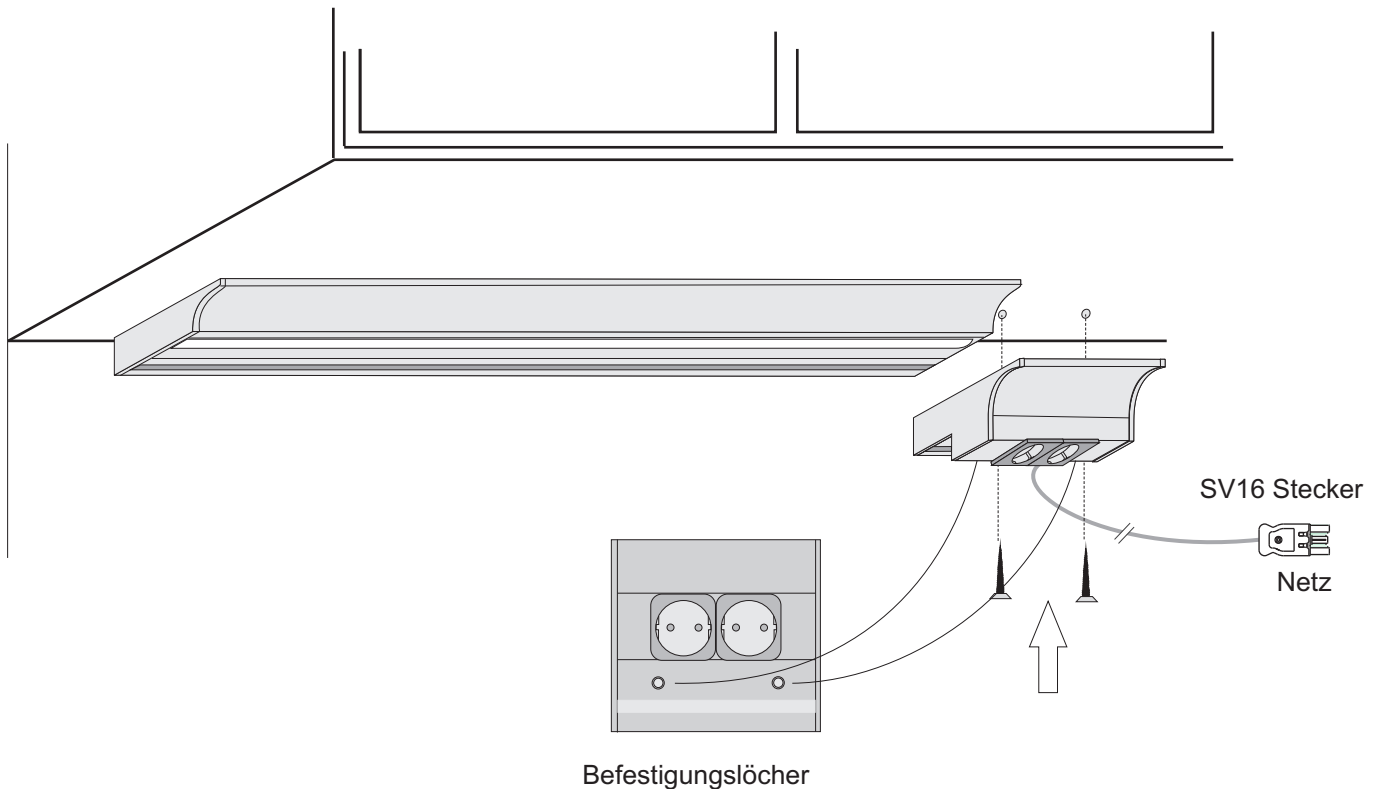

ACHTUNG :

Die Original-Anschlußkabel dürfen nicht verlängert oder beschädigt werden.
Muß eine Veränderung oder ein Austausch vorgenommen werden, so hat dies nur mit Originalersatzkabeln des Herstellers nach den gültigen Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen!

Die Montagerichtung laut Abbildung muß eingehalten werden (Wärmewicklung) !

Um die Oberflächen nicht zu beschädigen, keine Scheuermittel und -schwämme verwenden.
Oberfläche nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; (handelsübliche Spülmittel gut geeignet); keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Alkohol !